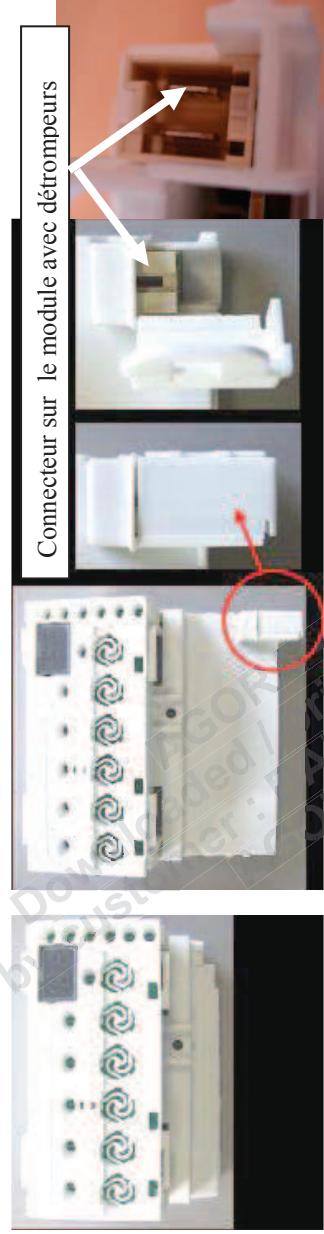
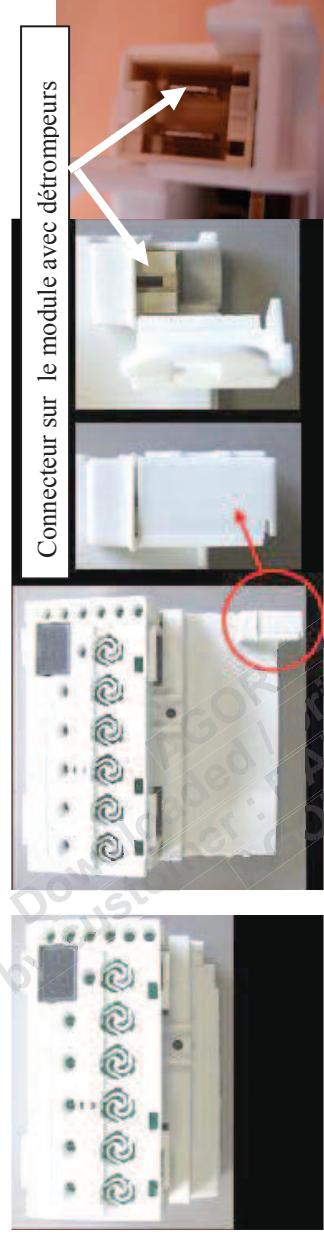


Information Technique


Concerne :

Remplacement du module de puissance EDW1xxx dans un lave-vaisselle de n° de série avant 841xxxx : connexion du connecteur d'alimentation.

Le module de puissance actuellement utilisé en production (carte et boîtier modifiés) est maintenant utilisé par virement en pièce SAV pour remplacer l'ancienne version de module de ces lave-vaisselle.

ANCIEN**NOUVEAUX depuis n° de série 841, utilisé maintenant en pièce SAV**

ATTENTION : Le connecteur du câblage d'alimentation du module de puissance de ces lave-vaisselle est doté de 2 détrompeurs.

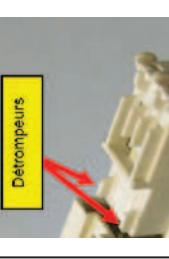

Le connecteur du câblage d'alimentation du module de puissance de ces lave-vaisselle est doté de 2 détrompeurs.

CONNEXION INCORRECTE du connecteur du câblage:

- **En le branchant suivant ces détrompeurs, le connecteur est inversé et le module n'est pas alimenté (rien ne s'allume).**

**CONNEXION CORRECTE du connecteur du câblage:**

- Il est nécessaire de couper un détrompeur du connecteur du câblage pour l'insérer correctement dans le connecteur du module.
- Le connecteur du câblage doit être complètement inséré dans le connecteur de la carte électronique afin d'éviter tout risque de surchauffe/incendie. Cet avertissement s'applique à tous les types de connecteur.

IMPORTANT :